

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年11月24日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年11月24日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機 原子炉建屋オペレーティングフロア空調設備の手動弁のグランド押さえボルトの腐食について】 5号機原子炉建屋オペレーティングフロア空調設備の空気冷却器冷却コイルに接続する冷水連絡止弁他2台の手動弁のグランド押さえボルトが腐食していることを当直員が確認。 グランド部に漏えいはなく、設備の運転に支障なし。 今後、点検・修理予定。	GⅢ	11月17日
2	【EエアタンクE-D2(濃縮塩水)の水位計不具合について】 EエアタンクE-D2(濃縮塩水)に水位計下限逸脱警報が発生し、水位計指示が確認出来ないことを当直員が確認。 原因は、当該タンクの解体準備のために水位計用ケーブルを誤って切断したものと判明。 当該ケーブルの接続修理を行い、水位表示が復旧したことを確認済み。 今後、是正対策を検討。	GⅢ	11月18日
3	【5号機 計算機室空調機点検における電動機のプーリー破損について】 5号機計算機室空調機点検において、協力企業作業員が電動機を持ち上げた際に誤って床に落とし、電動機のファン駆動用プーリーの一部を破損させた。 空調機は、他の1系統が運転しているため、設備への影響なし。また、電動機を落としたことに伴う人身災害もなし。 今後、プーリーを交換し、電動機の健全性を確認予定。	GⅢ	11月18日
4	【3号機 燃料取り出しにおけるクレーン主巻の昇降停止について】 3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し関連作業において、吊り荷のない状態でクレーン主巻を巻き上げ操作中、キャスクピット上の水面から2m弱の位置でクレーン主巻が上昇しない状態となったことを協力企業作業員が確認。 クレーン主巻の巻き上げ操作以外の操作は健全に動作することは確認済み。 今後、原因を調査後、対応を検討予定。	GⅢ	11月18日