

不適合情報

2026年9月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 7件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	500kV開閉所3号高起動変圧器の電流測定において、冷却ファン中継端子箱内保護継電器の保護カバーが破損したことを確認した。調査の結果、経年劣化によるものと推定。当該保護継電器を交換。	2026/09/11	
2	2号機	タービン建屋1階(管理区域)北東側階段室の防火扉が、自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・調整。なお、手動による閉操作は可能で、防火扉としての機能に影響なし。	2026/09/22	
3	5号機	竜巻対策巻取装置(008)を起動操作したところ、車両の固縛に異常がないにもかかわらず現場操作盤の車両全固縛ランプが点灯しないことを確認した。調査の結果、固縛検出用スイッチの接点不良と推定。当該装置を点検・修理。なお、保安規定にもとづく固縛機能に影響なし。	2026/09/14	
4	5号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)原子炉格納容器内の、保安電話基地局用ケーブルの被覆に損傷を確認した。調査の結果、扉開閉時にケーブルが挟まれ損傷したものと推定。当該ケーブルを交換。	2026/09/23	
5	6号機	中央制御室屋外監視モニター盤に、大湊側高台ヤードポールNo. 2熱感知カメラ異常の警報の発報を確認した。当該カメラを点検・修理。なお、炎感知器No. 2およびNo. 3にて代替監視可能なため、監視に影響なし。	2026/09/20	
6	7号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)計装ラック室天井デッキプレート撤去作業において、感知器防塵キャップのずれを直した際に火報警報が発報したことを確認した。念のため現場を確認し炎や煙がないことを確認済み。警報装置をリセットし、当該感知器を復旧済み。	2026/09/17	
7	その他	貯水池エリアにおいて、大容量送水車の定例試験実施中に大容量送水車のホースが破断し、協力企業作業員2名の足元に接触し転倒・負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、協力企業作業員のうち1名は右第六肋骨骨折、脳しんとう、もう1名は右第四・五肋骨骨折、脳しんとうと診断された。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2026年9月24日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260924p.pdf	2026/09/18	